





品番 76486

マグネット付

デジタルアングルメーター


取扱説明書

■各部の名称

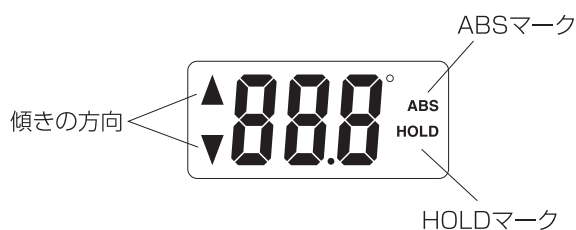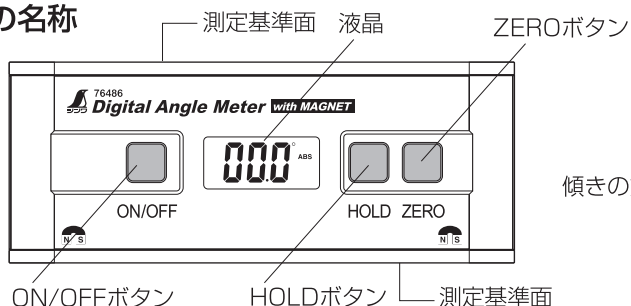

■校正

1. 本体裏面の電池ケースから絶縁テープを抜いてください。
2. 電池をセットすると「-1-」という表示が出ます。
3. ほぼ水平な平面に置いてください。
4. ZEROボタンを押すと「-1-」が点滅して「-2-」に変わります。
5. 同じ平面上で反転させてZEROボタンを押します。「-2-」が点滅して角度表示に変わったら校正終了です。

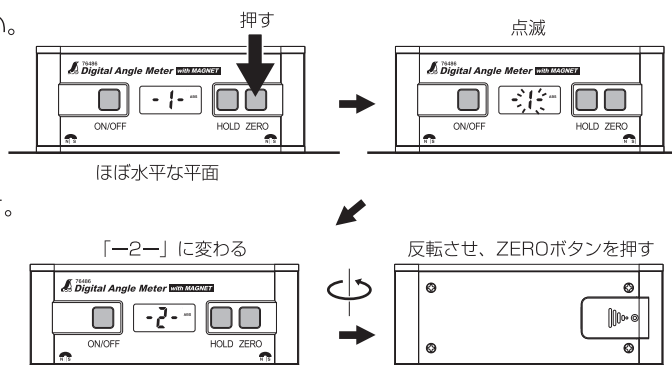


■再校正


1. ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
2. ON/OFFボタンを6秒以上押し続けると液晶表示が消えます。
3. もう一度ON/OFFボタンを押して電源を入ると「-1-」という表示が出ます。校正の3からやり直してください。

■電池交換

1. 電池フタをスライドさせて外します。

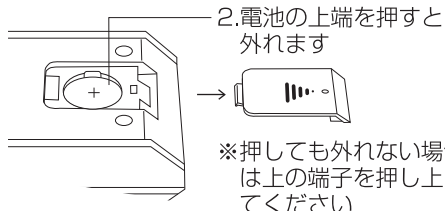

3. 電池は+を上にして①・②の順に、⊕端子が上になるように、スライドさせるように入れてください。

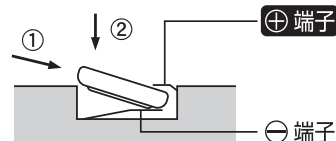

■保証規定

1. 保証期間はご購入の日より1年間です。
2. 台紙に記載されている使用方法・取扱上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
3. 無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
4. 保証書は紛失されましても再発行は致しません。大切に保管してください。
5. 保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示が無い場合。
 - 取扱上の誤りによる故障。
 - 不当な改造、修理をした場合。
 - 保管上の不備による故障(落下・浸水など)。
 - 災害による故障(地震・火災・水害など)。
 - 本書に販売店名・ご購入年月日・お客様名・及び住所の記入の無い場合。もしくはそれらを訂正した場合。
 - 電池は保証対象外。
 - その他、これらに準ずる場合。

保 証 書	品 番	76486	品 名	デジタルアングルメーターマグネット付
	お名前			TEL ()
	ご住所	□□□□-□□□□		
	お買上げ年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間 有効です。		
	お買上店	店 名	住所 電話	

■仕様

測定レンジ	90°×4方向(360°)
最小表示	0.1°
精 度	0°・90°: ±0.1°(±1.75mm/m) 上記以外: ±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度	5~50℃
保管温度	-5~60℃
使用湿度	85%以下
使用電池	CR2032 3Vボタン電池1個 (付属の電池はモニター用の為 寿命が短い場合があります。)
電池寿命	連続使用2,000時間
オートパワーオフ	6分
材質	本体: ABS樹脂 アルミ マグネット: ネオジム磁石
本体サイズ	151×60×33mm
製品質量	295g(電池含)

輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祭日除く)
AM8:30~PM5:00


MADE IN CHINA

■機能説明

ON/OFFボタン 電源を入切します。
6秒間押し続けると校正モードになります。


HOLDボタン 表示している数値を固定します。
ボタンを押すとHOLDマークが点滅し、6秒後に数値が固定されます。この6秒間に数値が安定していないと固定できません。もう一度ボタンを押すと固定は解除されHOLDマーク表示も消えます。

ZEROボタン 通常測定と比較測定の切り替えます。

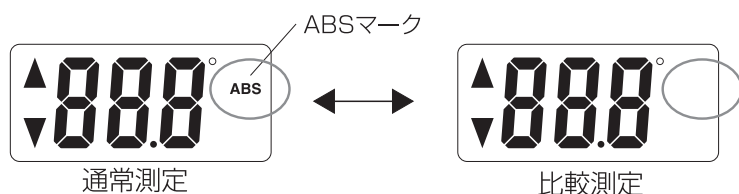

■通常測定


水平からの傾斜角度を表示します。

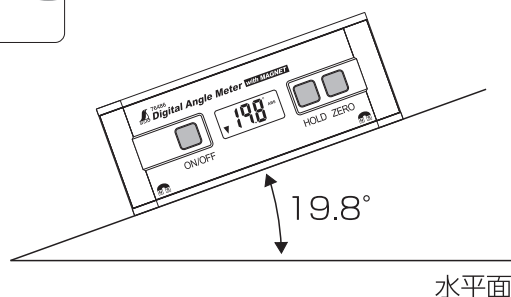

■比較測定

基準点を設定します。どんな角度でも基準点(00.0°)に設定できます。


例えば、25°でZEROボタンを押すと表示が00.0°になります。ABSマークが消えます。他の傾斜が25°とどれ位差が有るのか比較するのに便利です。もう一度ZEROボタンを押すと水平からの傾斜角度表示(通常測定)に切り替わります。

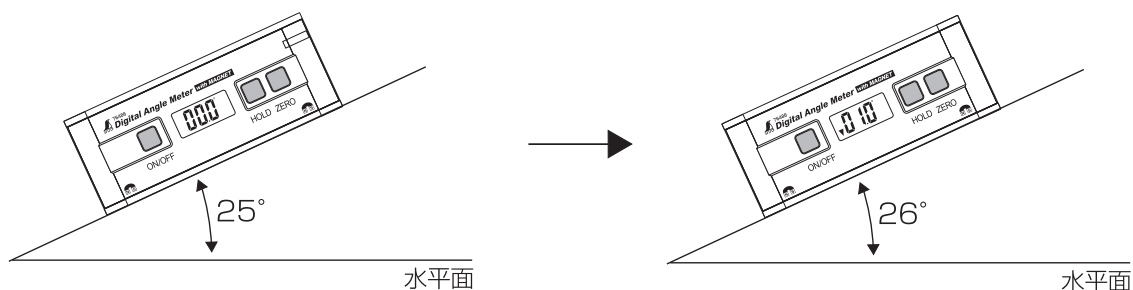

■精度確認

同じ平面上で反転させて数値が同じ事で確認します。

この時、数値の差が0.2°以内であれば精度範囲内です。0.3°以上違う場合は校正が必要です。

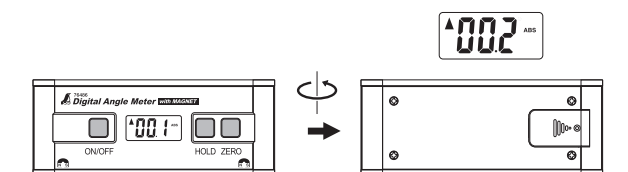

⚠ 注意

- 使用前に必ず精度確認を行ってください。
- 本品の精度は仕様欄の通りです。これより高い精度が要求される場合は、水準器等のより高精度の測定器をご使用ください。
- マグネット面にゴミ等が付着している場合があります。きれいに拭いてからご使用ください。
- 吸着力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。落ちない事を確認してからご使用ください。
- 衝撃や振動を与えないでください。
- 防水ではありませんので濡らさないでください。
- 絶対に分解しないでください。
- 長時間使用しない時は電池を外してください。
- アルミは通電しますので感電に注意してください。
- 測定基準面以外では測定できません。
- 汚れた場合は軟らかい布で拭いてください。水洗いやシンナーなどの揮発油やアルコール類では拭かないでください。
- コンピュータ・時計・精密機器・方向コンパスが狂いますので近づけないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。